

В соответствии с представлением от 14.10.2021г (предписание № 107/2) , сообщаем о принятых мерах по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения:

№ п/п	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	Из общего коридора 5-го этажа длиной более 15м без естественного проветривания не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.	Заключён договор №2021.1015-ПР на разработку проектной документации систем дымоудаления, подпора воздуха.
2	Лестничные клетки не соответствует требованиям, установленным к обычным лестничным клеткам 1-го типа, так как отсутствует естественное освещение через остекление или открытый проем в наружной стене между 1 -ым этажами здания (основной вход, правое и левое крыло)	Устранено
3	В тамбуре основного входа в колледж на 5-ом этажа допущено устройство на путях эвакуации турникета	Устранено
4	Не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 помещений складского назначения (кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования (электрическое, вентиляционное	Отправлен запрос арендодателю Генеральному директору АО ПФК «Альтернатива».

	оборудование и др.) здания	
5	Дверные проемы в ограждении лифтовой шахты с выходом из нее в общий холл 5-го этажа, общий коридор 5-го, этажа должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее ET 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающимися дверные проемы лифтовых шахт при пожаре; либо лифтовые шахты должны отделяться от общего холла 5-го этажа, общего коридора 5-го этажа тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа	Не устранено в связи с отсутствием денежных средств.
6	При двухстороннем открывании дверей в общий коридор 5-го этажа ширина коридора составляет 77 см, при условии, что ширина горизонтальных участков путей эвакуации должна быть не менее 1,2 метра, по которым могут эвакуироваться более 50 человек	Не устранено в связи с отсутствием денежных средств.
7.	Помещения здания 5-й этаж колледж Галактика кабельные линии и электропроводка систем обнаружения пожара (установки автоматической пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) не соответствуют ГОСТ 31565-2012	Отправлен запрос арендодателю Генеральному директору АО ПФК «Альтернатива».
8	Не организованно проведение проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Устранено
9	Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Устранено
10	Допущено размещение столовой типа буфет (обеденные, столы, стулья) в коридоре 5-го этажа, на путях эвакуации препятствующий безопасной эвакуации людей	Устранено
11	Помещения здания не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа в	Устранено

	соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения; статические указатели направления движения; отсутствует разделение здания на зоны пожарного оповещения, отсутствует обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской	
12.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (журналы, исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний и ведомости, сертификаты и паспорта качества, комплект рабочих чертежей	Отправлен запрос арендодателю Генеральному директору АО ПФК «Альтернатива».
13	Не разработана и не представлена в территориальный орган ГПН ГУ МЧС России по г. Москве собственником объекта защиты декларация пожарной безопасности	Отправлен запрос арендодателю Генеральному директору АО ПФК «Альтернатива».
14	На путях эвакуации запасные выходы 5-го этажа (левое, правое крыло) здания допускаются перепады высот и выступы, влияющие на безопасную эвакуацию людей из здания	Правое крыло устранено, левое не устранено в связи с отсутствием денежных средств.
15	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности (Ф4.2, Ф4.1, Ф5.1, Ф5.2, Ф1.2) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	Отправлен запрос арендодателю Генеральному директору АО ПФК «Альтернатива».
16.	Размещение настенных речевых оповещателей системы речевого оповещения и управления эвакуацией при пожаре проведено, без обоснования выполнения требования, в соответствии с которым сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать общий уровень звука (уровень постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м. от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения, при этом звуковые сигналы СОУЭ должны	Устранено

	обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении	
17	В помещениях здания (колледж 5-го этажа) настенные речевые оповещатели располагаются не в соответствии с требованиями, а именно: верхняя часть оповещателя располагается на расстоянии менее 2,3 м от уровня пола	Устранено
18	Отсутствует документ, подтверждающий проведение оценки технического состояния и периодические испытания (аэродинамические испытания) систем приточно-вытяжной вентиляции (не реже одного раза в два года) здания	Устранено

Директор КИТиС «Галактика»



А. В. Рош